



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Комендантский пр., д.32, к. 4, Санкт-Петербург, 197373
Тел./факс (812) 307-26-49

22.09.2022 № ИВ-130-40-1248

На № 94 от 25.08.2022 г.

О рассмотрении обращения

Директору
ГБОУ школа № 165
Приморского района
Санкт-Петербурга

Безбородой И.Н.

Комендантский пр., д. 69, корп. 2,
стр. 1
г. Санкт-Петербург, 197373

Управление по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение в порядке консультирования по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, сообщает следующее.

При обследовании объекта надзора – здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 69, корп. 2, стр. 1, проведенного 20.09.2022, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности.

1. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли не испытаны при приемке объекта в эксплуатацию (не представлена документация) (п. 1, ч. 2, ст. 1; ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»).

2. Не обеспечено проведение приемо-сдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции при вводе в эксплуатацию объекта нового строительства, согласно требованиям ГОСТ Р 53300 с проведением замеров фактических параметров, приборами зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений и имеющими свидетельство о периодической (своевременной) проверке (документы проведения работ не представлены) (п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6; п.4, ст.52; ст. 85 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.7.21; ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная

защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» п.п.1.1, 1.2, 3.1, 3.2).

3. В помещении поста охраны допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе (с охранной сигнализацией) (п. 1, ч. 2, ст. 1; ч. 1, ст. 6, ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.14 Свода правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»).

4. Не обеспечивается на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для их самозакрывания (ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14, п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

5. Фактические расходы воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений безопасных зон с защитой приточной противодымной вентиляцией превышают нормативное значение (при срабатывании системы противодымной защиты в безопасной зоне не открываются двери) (Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6; п.4, ст.52; ст. 85; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.7.21; ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» п.п.1.1, 1.2, 3.1, 3.2, таблица 1, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

6. Не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (в междуэтажных перекрытиях) (п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

7. В помещении библиотеки расстояние от точечных пожарных извещателей до вентиляционных отверстий менее 1 м (Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6; ст. 83; Свод

правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.32).

8. В незадымляемой лестничной клетке отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения (Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6; ст. 84; п. 5.4 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»).

9. Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих в безопасные зоны, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

10. Ширина пути эвакуации по лестницам менее 1,35 м (фактическая ширина 1,30 м, 1,31 м, 1,32 м) (п. 1, ч. 2, ст. 1; ч. 1, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.4, п. 4.4.1 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

11. В лестничных клетках допускается размещение оборудования (батареи отопления, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м (фактически 2,04 м) от поверхности проступей и площадок лестниц (п. 1, ч. 2, ст. 1; ч. 1, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

12. Не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние системы противодымной защиты (при срабатывании системы пожарной сигнализации в коридоре второго этажа (5 блок) не открылся клапан дымоудаления) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

13. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование световых и звуковых сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

14. Для естественного проветривания коридоров третьего, второго и первого этажей при пожаре, не предусмотрены открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях шириной не менее 1,6 м. с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола. (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2, п. 8.5 Свода правил 7.13130.2013 «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Противопожарные требования»).

15. На путях эвакуации допускается устройство лестниц со ступенями с различной шириной проступи и различной высоты (п. 1, ч. 2, ст. 1; ч. 1, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.6 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

16. Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок (п. 1, ч. 2, ст. 1; ч. 1, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

17. Ширина лестничных площадок менее ширины марша лестницы (п. 1, ч. 2, ст. 1; ч. 1, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

18. В лестничных клетках допускается размещение открыто проложенных электрических кабелей и проводов (п. 1, ч. 2, ст. 1; ч. 1, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

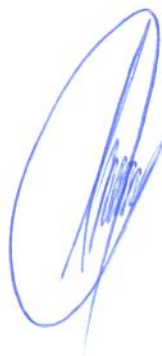
19. Не обеспечивается наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

20. При монтаже системы противодымной защиты не соблюдаются проектные решения (Ширина ходовых дорожек на кровле к вентиляционному оборудованию менее 1,4 м) (п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 56, ст. 85, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.11 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

21. Не организуются работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние системы противодымной защиты (при срабатывании системы пожарной сигнализации система противодымной защиты в безопасной зоне у незадымляемой лестничной клетки не сработала) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации).

Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Начальник управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned between the title and the name.

Р.Н. Бабаев